

Szerelési útmutató

Tisztítóajtó utólagos csatlakoztatása

FIGYELEM: Tartsa be a biztonsági előírásokat!

A tisztítóajtó-készlet tartalma:

- Kerámia csomk
- Tisztítóajtó
- Lezáró fedél
- Schiedel 1 kg hézagkitt
- Kivágó sablon
- Fűrészlap
- Szerelési útmutató



1. A kivágó sablon segítségével rajzolja fel a nyílás helyét a köpenytéglára.



2. A jelölések mentén vágja be a köpenytéglát egy sarokcsiszolóval.



3. A bevégás mentén fűrészlappal vágja át a szigetelést, majd távolítsa el a kieső részt.



4. Használja a füstcsonk sablonként, és a csomk belső átmérője mentén rajzolja meg a nyílást.



5. A jelölés mentén sarokcsiszolóval vágja be a leendő töresek helyét. A nehezen elérhető részeket később vágja be. (Isd. 8. és 9. kép)



6. A sarokcsiszolóval csillag alakzatban vágja át a profilcsövet.



7. A profilcső darabjait óvatosan távolítsa el kalapáccsal.



8. Az oldalaknál megmaradt részeket vágja be kb. 10-15 mm széles csikokban.



9.



10.



11.



12.



9. A megmaradt profilső darabokat távolítsa el kalapáccsal.



10. Sarokcsiszolóval dolgozza el a törésvonal mentén levő az egyenetlen részeket.



11. Tisztítsa meg mindkét ragasztási felületet, majd hordja fel a kerámia-csonkra a megkevert hézagkittet.



12. Erősítse fel a füstcső-csonkot a profilsőre.



13. Távolítsa el a felesleges kittet egy szivaccsal.



14. Helyezze fel a lezáró fedelet, majd szegelje fel a tisztítóajtót. Figyelem! Ezt a műveletet csak a száradási idő (kb. 48 óra) letelte után végezze el!



15. A beszerelt tisztítóajtó.